第8章 消防用設備等の活用状況等

消防用設備等の活用状況 1

令和6年中の消防用設備等の活用状況は表8-1-1のとおりです。

表 8-1-1 消防用設備等の活用状況

		消		火	設		備	警 報	設備
使用泵	又 は 作 動 の 状 況	消火器具	屋内消火栓設備	スプリンクラー設備	水噴霧消火設備等	動力消防ポンプ設備	屋外消火栓設備	自動火災報知設備	非常警報設備
合	計	2, 384	953	798	286	74	136	1,822	1, 151
使小	計	432	9	22	3	1	1	574	72
用・	効果的に使用・作動した	326	5	21	3	1	1	555	68
作	効 果 的 に 使 用 ・ 作 動 し な か っ た	106	4	1	1	1	1	19	4
動し	延焼拡大した	68	2	1	1	1	1	7	2
た	ぼやで留まった	38	2	1	-	1	-	12	2
使用・	作動しなかった	233	37	1	-	-	4	34	61
使用・作	 ・動する必要がなかった	1, 719	907	775	283	74	131	1,214	1,018

- 注1 「消防用設備等」とは、消防用設備等の設置が法令で義務付けられている防火対象物における消火設 備及び警報設備をいいます。
 - 2 「効果的に使用・作動した」とは、火災を初期段階で消火したり、火災を感知し建物内の人々に知ら せ安全に避難させるなど火災による被害軽減に効果があったものをいいます。
 - 3 「効果的に使用・作動しなかった」及び「使用・作動しなかった」には、それぞれ「使用できなかっ た」ものを含みます。
- 消火器具を使用した火災 432 件のうち、326 件(75.5%) が効果的に使用。
- 自動火災報知設備を使用した火災 574 件のうち、555 件(96.7%) が効果的に使用。 \bigcirc

2 消火設備の活用

(1) 消火器具

消火器具の使用状況をみたものが表 8-1-1、図 8-2-1 及び図 8-2-2 です。また、建物用途別の消火器具使用状況をみたものが表 8-2-1 です。


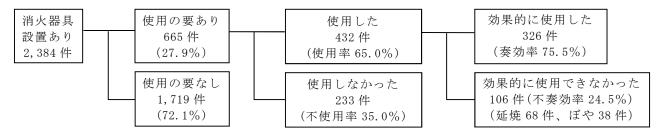


図 8-2-1 消火器具の使用状況

- 注1 消火器具とは、消火器及び簡易消火用具をいいます。
 - 2 「使用の要なし」の火災とは、他の消火設備や水道水などを使用して消火したため、当該消火器 具を使用する必要がなかったものや、火災が小規模で済んだため、使用するまでに至らなかったも のをいいます。

ア 効果的に使用できなかった理由(106件)

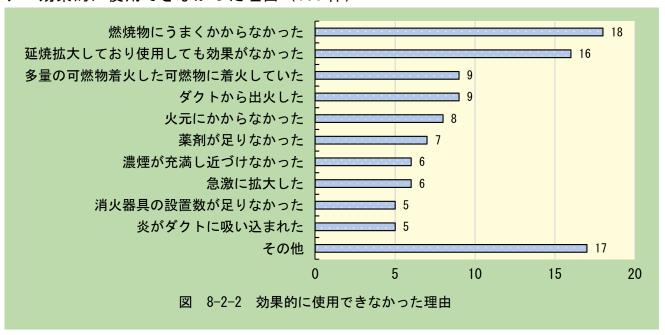


- 消火器具を使用した火災のうち、7割以上(75.5%)が効果的に使用された。
- 消火器具を使用した火災のうち、不奏功率は前年(26.3%)と比べて1.8 ポイント減少。
- 効果的に使用できなかった主な理由は、「燃焼物にうまくかからなかった」が 18 件 (17.0%)で最多、次いで「延焼拡大しており使用しても効果がなかった」が 16 件(15.1%) など。

表 8-2-1 消火器具の主な建物用途別使用状況

					使		用		4	30
						使 用	m 0	要	<u>あ</u> り	況
出			火	した 用 途	슴 카		使 用	した		使用の要なし
						小 計	奏 効	不 奏 効		
合				計	2, 384	665				1,719
小				計	2, 180	621	303	98	220	1, 559
			映	画館	2	1	1	-	_	1
- ŋ	百	1		覧場	2		-	-	_	2
	L	-	劇	場	3		-	-	-	3
	1	_	公立	<u></u> 会 堂 フ ェ ー	3		_	_	_	3
		- 1	カキ	フ ェ ー ヤ バ レ ー	1 2		_	_	-	1
_ J	百	1	そ	の 他 (2 項 イ)	5		1	_	3	1
			ナ	7 h 2 7	1		-	-	1	_
	1	п	遊	技 場	11	2	2	-	_	9
≡ 1	Į I	п	飲	食店	367	143	64	32	47	224
		-	7	— <i>У</i> у Ь	3		-	-	_	3
四		咱	展	示場	5		-	-	-	5
		L	百	貨店	24			-	-	22
	Т	_	物水	品 販 売 店 舗 テ ル	135 97			7	2	100 86
		Ī	簡	易 宿 泊 所	2		-	_	_	2
	-	1 F	宿	泊所	2		_	_	_	2
H. 1	頁		旅	館	1		-	-	-	1
			寄	宿舎	14	5	3	1	1	9
	1	п		同 住 宅	981	266	96	35	135	715
		_	民	間 共 住	1		-	-	-	1
		- 1	(1)	特 定 病 院	9			-	-	7
		1 H	(2)	特定診療所	1		1	-	-	-
		- 1	(3)	病院 (特定病院以外) 診療所(患者入院施設を有しないもの)	5 7		_	_	-	5
	H		(4)	特別養護老人ホーム	4		1	_	_	3
			(1)	有料老人ホーム(要介護者入居)	11		2	_	_	9
	1	_□		小規模多機能型施設(要介護者宿泊)	1		1	-	_	-
		Ī	_	救 護 施 設	1	1	1	-	-	-
			(5)	障害者支援施設(避難困難者入所)	1	-	_	_	_	1
六 耳	頁		L	老人デイサービスセンター	1		-	-	-	1
			(1)	軽費老人ホーム(要介護者入居以外)	1		-	-	-	1
		-	-	有料老人ホーム(要介護者入居以外)	1		-	_	-	1
	,	^	(3)	保 育 所 幼保連携型認定こども園	6	3	2	_	1	3
		ŀ	(4)	放課後等デイサービスを行う施設	3	1	1	_	_	2
		Ī		自立訓練を行う施設	1	-	_	_	_	1
			(5)	共同生活援助施設 (避難困難者入所以外)	1	-	_	-	-	1
			幼	稚 園	4	_	_	_	_	4
			特	別 支 援 学 校	4		-	-	-	4
			小	学校	3		2	-	-	1
		- 1	中高	学 校 等 学 校	2		_	_	-	2
t		項	大	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 20		-	_	1	3
		ŀ	各	種 学 校	1	-	-	_	_	13
			そ	の他の学校	1	1	1	_	_	-
/\			図	書館	1			-	-	1
八		_	美	術館	2		-	-	-	2
		/	蒸	気 浴 場	1		-	-	-	1
九月	_	_	熱	気 浴 場	1		-	-	-	1
		-	公停	衆 浴 事	1 36		-	_	_	31
+		Tel -	航	空機の発着場	12			_	_	11
	T		I	場場	34			4	5	11
+==	頁	1 F	作	業場	37					17
	1	D D	テ	レ ビ ス タ ジ オ	2			-	_	1
十三月	頁	1 F	車	庫	2			-	-	2
			駐	車場	10				-	8
+ 0	-	-		庫	11		1	3	2	5
		- 1	変官	電	2		4	-	_	9
+ 3	Ĺ			務所	174			2	5	140
		- +	研	第 第 所	5			-	1	4
			そ	の 他 事 業 所	75			5		49
十六の	, 0	頂	地	下街(指定地下街)	4				-	2
1 / 0.	, 2	"只	地	下街(その他の地下街)	1	-	-	-	_	1
小				計	204			8		160
共	用		台		145			3	5	122
使	用			中建物の空室部分	3			-	1	2
使	用	1	F	中建物の工事部分	10			1	-	7
付加		Δ.		展 建 物 等 田 ※ の 作 宏 郊 △	1					-
复	1	合		用途の住宅部分	45	16	5	4	7	29

イ 使用しなかった火災

消火器具を使用しなかった火災 233 件の主な理由をみたものが図 8-2-3 です。

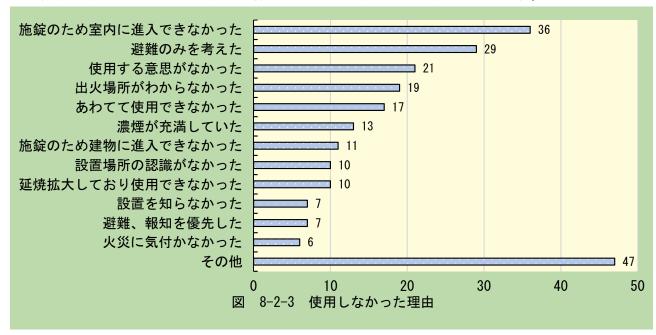

注 その他には、「ダクトから出火した」、「設置を忘れていた」などが含まれています。

- 消火器具を使用しなかった火災は 233 件 (35.0%) で、消火器具を使用する必要があった火災全体の 3 割以上を占める。
- 消火器具を使用しなかった火災を建物用途別にみると、「共同住宅等」が 136 件(58.4%) で最多、全体の 6 割近くを占める。
- 建物用途ごとの消火器具の建物用途別不使用率(使用する必要のあった火災のうち、使用しなかった火災の占める割合)は、「共同住宅等」が50.2%、「複合用途建物の住宅部分」が43.8%、「共用部分(機械室等)」が21.7%で、共用部分より居住部分での不使用率が高い。
- 「飲食店」の消火器具の建物用途別不使用率は32.9%。
- 消火器具を使用しなかった火災の主な理由は、「施錠のため室内に進入できなかった」 が36件(15.5%)で最多、次いで「避難のみを考えた」が29件(12.4%)、「使用する意 思がなかった」が21件(9.0%)。

(2) 屋内消火栓設備

屋内消火栓設備が設置されていた953件の使用状況をみたものが表8-1-1及び図8-2-4です。

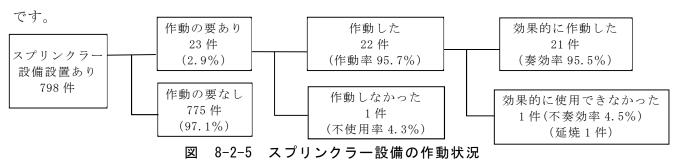


図 8-2-4 屋内消火栓設備の使用状況

- 屋内消火栓設備を使用しなかった火災は37件(不使用率80.4%)で、前年(91.1%) と比べて10.7ポイント減少。
- 使用しなかった主な理由は「使用する意思がなかった」が9件(24.3%)、「避難のみを 考えた」、「施錠のため室内に進入できなかった」が各3件(8.1%)など。

スプリンクラー設備 (3)

スプリンクラー設備が設置されていた 798 件の作動状況をみたものが表 8-1-1 及び図 8-2-5



スプリンクラー設備が設置されていた対象物から出火した火災は798件あり、前年(651) 件) と比べて 147 件増加。

また、スプリンクラー設備で作動の必要があった火災のうち、作動しなかった火災は1 件(圧力が不足していた)。

- 効果的に作動した火災の建物用途は「共同住宅」で9件(42.9%)、「ホテル」及び「事 務所」で各2件(9.5%)など。
- 効果的に使用できなかった火災は1件あり、飲食店の厨房内火気設備から出火し、天蓋 横のスプリンクラー設備のヘッドが作動したが有効に水がかからなかった。

(4) 水噴霧消火設備等

水噴霧消火設備等(水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物 消火設備及び粉末消火設備)を設置した対象物から出火した火災は286件で、設備が奏効 した火災は3件(1.1%)。

動力消防ポンプ設備 (5)

動力消防ポンプ設備を設置した対象物から出火した火災 74 件で、74 件全て設備を活 用するまでに至らず。

(6) 屋外消火栓設備

○ 屋外消火栓設備を設置した対象物から出火した火災は136件で、そのうち、使用しなか った火災は「使用の意志なし」が2件、「火災に気付かず」及び「避難のみを考えた」が 各 1 件。

3 警報設備の活用

(1) 自動火災報知設備

自動火災報知設備の作動状況をみたものが表 8-1-1 及び図 8-3-1 です。また、建物用途別の 自動火災報知設備の作動状況をみたものが表 8-3-2 です。

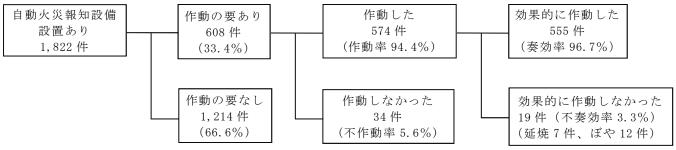


図 8-3-1 自動火災報知設備の作動状況

注 「効果的に作動した」とは、自動火災報知設備の作動により発見・通報・初期消火等の何らかの行動があり、被害軽減等の効果があったものをいいます。

ア 作動した火災

「自動火災報知設備の作動が第一発見の契機となった火災」190 件のうち、受信機の表示窓の確認状況をみたものが表 8-3-1 です。

表 8-3-1 目動火災報知設備の表示窓の確認	表 8-3-1	火災報知設備の表示窓の確認り	た況
-------------------------	---------	----------------	----

表	示	窓	の	確	認	状	況	件 数
		合			計			190
表示窓	によ	り 出 火	場所を	・確認す	る 必 要	がなか	った	47
ま二畑に			小		計			143
表示窓に	受信	幾の位置	量に 人	がいて、	表示窓	の確認	あり	66
より確認	受信材	幾の位置	に人が	いたが	、表示窓	窓の確認	なし	15
する必要があった	受信機	の位置に	は人が:	おらず、駅	区け付けて	て表示窓を	確 認	12
13 43 43 FC	受信機	め 位 置し	には人か	ぶおらず、	表示窓	の確認も	なし	50

- 注 「受信機」は受信盤を指します。
 - 作動した火災 574 件のうち 555 件が効果的に作動、奏効率は 96.7%。
 - 効果的に作動しなかった火災 19 件(3.3%)の主な理由は「建物が無人」が 4 件、「受信機の位置に人がいなかった」、「受信機の表示窓を確認していない」が各 2 件など。

イ 作動しなかった火災

- 作動する必要があった火災 608 件のうち、自動火災報知設備が正常に作動しなかった火 災は34 件(5.6%)。
- 作動しなかった火災 34 件の理由は、「火点までの距離が遠い」が8件、「未警戒部分から出火」が3件など。

表 8-3-2 自動火災報知設備の主な建物用途別作動状況

						使		用	状		
		火 し た 用 途							要あり		
出			火	した 用	途	合 計		使 用	1 2		使用の要なし
						п п	小 計		不 奏 効	不 使 用	区/11 ジ 夏 塩 じ
合					計	1,822	608			34	1, 214
	Т	T	映	画	館	2				-	1, 211
		H	観	覧	場	2		_	_	_	2
— ij	Į	- H	劇	90	場	3	_	_	_	_	3
			公	会	堂	3		_	_	_	3
		_	力	フ ェ		1	1	1	_	_	=
		ŀ	キ	ヤバレ	_	2	1		_	_	1
二項	5	イ	ナ	イトクラ	ブ	1	1		_	-	
_ ′		ŀ	そ	の 他 (2 項 イ		5	4		_	1	1
	\vdash	_	遊	技	場	11	2		_	-	9
三項	_	_	飲	食	店	292	137		7	7	155
	` .	-	マ	— <i>У</i>	 	2	-	-	-	_	2
		ŀ	展		場	5	2	2	_	_	3
四		14	百	貨	店	24	3		_	_	21
		H	物	品 販 売 店	舗	121	12		_	-	109
	Т	_	ホ	テ	ル	97	26		1	2	71
		ŀ	簡	易 宿 泊	所	1	-	-	-	_	1
		1 H	宿	泊	所	2	1	1	=	=	1
五項	Į		旅		館	1	-	-	=	=	1
			寄	宿	舎	9	5	5	=	=	4
	1	17	共	同 住	宅	633	265		7	18	368
	T	_	(1)		院	9	200		-	-	500
		Ī		特 定 診 療	所	1	1		=	=	-
	-	1 H	_	病院(特定病院以夕		5	1		=	=	4
		H	_	診療所(患者入院施設を有しないも		7	4		=	=	9
	\vdash		-	特別養護老人ホー		4	3		_	-	1
			-	有料老人ホーム(要介護者入		11	10		_	1	1
	Ι,	п		小規模多機能型施設(要介護者宿		1	1	1	_	-	
		ŀ		救 護 施		1		_	_	-	1
		- 1	_	障害者支援施設(避難困難者入		1	_	_	_	-	1
六 項	=		-	老人デイサービスセン		1		_	_	_	1
, ,				軽費老人ホーム(要介護者入居以		1	1	1	_	_	
				有料老人ホーム(要介護者入居」		1	1	1	_	_	
		ŀ		保育	所	5	1	1	_	_	
	1	ハ	(13)	幼保連携型認定こど		1		_	_	_	1
		ŀ		放課後等デイサービスを行う		2		_	_	_	
		- 1	-	自立訓練を行う施		1		_	_	_	1
		- H	_	共同生活援助施設(避難困難者入所以		1	1	_	1	_	
	\vdash		幼	稚	園	3		_	_	_	9
	3		特	別 支 援 学	校	4		_	_	_	
			小	学	校	3	1	1	_	_	9
		- 1	中	· 学	校	2		_	_	_	2
		ı	高	等 学	校	4	2	2	_	_	
七		項	大	,	学	20	4		_	_	16
		- 1	各	種 学	校	1	1	1	=	=	-
		- 1	そ	の他の学	校	1	1	1	=	=	-
八		項		書	館	1	-	-	=	=	1
			蒸蒸	気 浴	場	1	_	-	=	=	1
九項	1	1 H	熱	気 浴	場	1	_	-	=	=	
	-	-	公	衆浴	場	1	_	-	-	=	1
			停	車	場	35	1	1	-	=	34
+		項	航	空機の発着	場	12	-	=	=	=	12
			I.	70 10	場	26	9	9	=	=	17
十二項	1	イ	作	業	場	22	7		1	1	15
	-	-	テ	レビスタジ		2	1		_	=	1
			車		庫	1		-	-	-	
十三項	1	1 H	駐	車	場	10	3	3	-	-	7
+ [П				庫	8				-	4
		_	変	電	所	2	-	-	-	-	2
		- 1	官	公	署	11	2	2	-	-	ę
+ 3	fi.	- 1	_	務	所	155	27		1	1	128
		H	研	究	所	3	1		-	-	2
		- 1	そ	の 他 事 業	所	59	18		1	1	41
			地		街)	4	1		_	-	:
十六	0 2		地		街)	1	1		-	-	-
小					計	159	37		-	2	122
共	用]	部	分(機械室等		133	24		-	-	109
使	用		中			3	2		-	-	1
使	用		中			10	1		=	=	(
付				属 建 物	等	1		-	-	-	1
複	4	合		用途の住宅部		12	10	8	=	2	
		-			//		10				

(2) 非常警報設備

非常警報設備 1,151 件の放送設備及び非常ベル(自動式サイレンを含む、以下同じ。)の使用 状況をみたものが表 8-1-1 及び図 8-3-2 です。

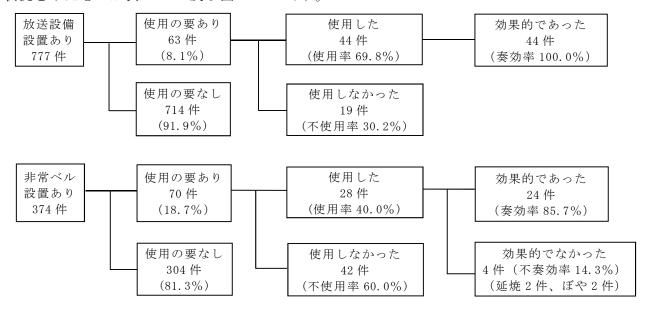


図 8-3-2 非常警報設備の使用状況

ア 効果があった火災

- 放送設備を効果的に使用した 44 件の用途別は、「共同住宅等」が 11 件 (25.0%) で最 多。次いで、「事務所」が 8 件 (18.2%)、「ホテル」、「物品販売店舗」が各 6 件 (13.6%) など。
- 非常ベルが効果的に使用された24件のうち、避難行動のあった火災は7件(29.2%)。

イ 使用しなかった火災

非常警報設備を使用する必要があったにもかかわらず使用しなかった火災は、61 件(放送設備 19 件、非常ベル 42 件)で、その理由をみたものが表 8-3-3 です。

表 8-3-3 放送設備・非常ベル不使用理由

使	圧		し		な	t)7	つ		た	理	Į.	由	件	数
			合							計	•				61
使	用	,	す	る	意	Æ	思	が	な	カ	7	つ	た		24
慌	て		て	使	î	用	l	/	な	カュ	,	9	た		8
設	置	し	て	あ	る	の	を	知	6	な	カュ	つ	た		1
故			暲		し			て		V	`		た		1
起	動	•	操	作	方	法	を	知	6	な	カュ	つ	た		1
そ		(カ		他			•		不	:		明		26

○ 使用しなかった主な理由は、「使用する意思がなかった」が 24 件 (39.3%) で最多。 次いで「慌てて使用しなかった」が 8 件 (13.1%) など。

防炎対象物品に関連した火災 4

- 防炎対象物品が初期の燃焼と関係した火災は13件で、前年に比べ7件増加。
- 防炎対象物品が初期の燃焼と関係した火災 13 件のうち、防炎処理があった火災は 11 件で部分焼火災が1件、ぼや火災が10件。

高層建築物や地下街、旅館・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする施設で使用さ れるカーテン、じゅうたん等や工事現場に掛けられている工事用シート、劇場等で使用され る舞台幕等は、消防法で定める基準以上の防炎性能を有する「防炎対象物品」の使用が義務 付けられています。また、消防法に規定する防炎対象物品以外の衣類、寝具類などの繊維製 品について、火災予防に有効でその使用が推奨されるものとして、公益財団法人日本防炎協 会が独自の製品認定制度により、一定基準以上の防炎性能を有するものを「防炎製品」とし て認定しています。

ここでは、「防炎対象物品」に関連した火災状況をみていきます。

(1) 火災状況

防炎対象物品が初期の燃焼と関係した火災の年別火災状況をみたものが表 8-4-1、最近5 年間の焼損程度別と防炎対象物品別の合計についてみたものが表 8-4-2 です。

年	合	防		炎	셏	L	理	あ		り	防		炎	셏	<u>L</u>	理	な		し
	П	火	災	. 1	件	数	損	害	状	況	火	災	. '	件	数	損	害	状	況
		建				物	焼	焼	死	負	建				物	焼	焼	死	負
		小	全	半	部	ぼ	損	損			小	全	半	部	ぼ	損	損		7 .
					分		床	表		傷				分		(床	表		傷
PII	計	⇒ 1.	歴	焼	焼	, es	面積	面積	者	者	計	焼	压	焼	, es	面積	(㎡) 積	者	者
別	訂	計	焼	焼	焼	や	惧	惧	白	白	市	焼	焼	焼	や	惧	惧	白	白
27 年	3	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 年	9	7	-	-	-	7	-	-	-	4	2	-	-	1	1	-	5	-	-
29 年	12	8	-	-	2	6	18	18	1	1	4	-	-	1	3	10	5	1	-
30 年	10	6	_	_	-	6	-	_	1	1	4	-	-	2	2	47	66	-	-
元年	15	12	-	-	2	10	10	30	_	1	3	_	_	_	3	_	_	_	4
2 年	8	7	_	_	_	7	_	_	-	2	1	_	_	1	_	10	10	-	-
3 年	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
4 年	9	9	-	-	2	7	1	2	-	2	-	-	_	_	-	-	-	-	-
5 年	6	4	_	1	1	3	8	-	ı	3	2	-	-	-	2	ĺ	ĺ	_	_
6 年	13	11	_	_	1	10	23	16	_	2	2	_	1	_	2	-	_		_

表 8-4-1 年別火災状況 (最近 10 年間)

[「]防炎処理なし」とは、防炎対象物品の使用を義務付けている施設において、防炎性能がない物品 を使用し初期の火災と関係したものをいう。

1	. 0	7 4	, , , , , <u>, , , , , , , , , , , , , , </u>		() 30 ()3 HA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
			合	カじ	カ	ど	そ
程		度		ー ^ゆ っ た ッん	l テ	W	Ø
			計	٠ ١	ン	帳	他
合		計	32 (11)	15 (4)	15 (5)	1 (1)	1 (1)
部	分	焼	4 (1)	_	4 (1)	_	_
ぼ		P	28 (10)	15 (4)	11 (4)	1 (1)	1 (1)

表 8-4-2 火災程度別と防炎対象物品別の状況 (最近5年間)

注 () 内数字は、令和6年中の火災件数を内数で示しています。

(2) 用途別

最近5年間の建物用途別と防炎物品別についてみたものが表8-4-3です。

表 8-4-3 建物用途別と防炎物品別状況 (最近5年間)

	合	カ	カじしゅ	ど	そ
用途		テ	- う ぺた ヅん	h	Ø
	計	ン	٠ ١٠	帳	他
合計	32 (11)	15 (5)	15 (4)	1 (1)	1 (1)
5項イ(ホテル等)	12 (5)	3 (2)	9 (3)	-	-
5 項口(共同住宅)	6 (2)	5 (2)	1	_	-
1 5 項 (事務所等)	(1)	_	4 (1)	_	-
6項口(有料老人ホーム等)	2	2	-	-	_
7 項 (学校等)	2 (1)	1	_	_	1 (1)
1 2 項 イ (工 場 等)	1 (1)	1 (1)	1	1	_
1 項イ (観覧場)	1	1	1	-	_
1 項口(公会堂)	1 (1)	_	_	(1)	_
3 項口(飲食店)	1	1	_	_	_
6 項 イ (病 院 等)	1	1	-	I	_
6 項ハ(更生施設等)	1	1		=	_

注 () 内数字は、令和6年中の火災件数を内数で示しています。

- 防炎対象物品別の状況をみると、「カーテン」、「カーペット・じゅうたん」が各 15 件 (46.9%) で最多。
- 最近 5 年間の建物用途別をみると、「5 項イ (ホテル等)」が 12 件 (37.5%) で最多。 次いで「5 項ロ (共同住宅等)」が 6 件 (18.8%)、「1 5 項 (事務所等)」が 4 件 (12.5%)。